














Hmotnostní průtokoměr SITRANS F C MASFLO MASS 2100/6000

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ NULOVÉHO BODU

UPOZORNĚNÍ: Před nastavením nulového bodu je nutné zajistit v senzoru hmotnostního průtokoměru nulový průtok.

Tlačítka	Průběh nastavení	Zobrazení na displeji
 stiskněte na 3 sekundy	přístup k heslu	Password 0000
 1x stiskněte	odemknutí hesla	CHANGE 0000
 1x stiskněte	vložení hesla - 1000	CHANGE 1000
 1x stiskněte	potvrzení hesla a vstup do menu	CONV. SETUP MODE Basic settings
 4x stiskněte	přechod na „RESET MENU“	Reset mode
 1x stiskněte	vstup do „RESET MENU“	Totalizer 1 reset xxx. G
 2x stiskněte	přechod na podmenu nastavení nuly „ZERO ADJUST MENU“	Zero adjust
 1x stiskněte	vstup do „ZERO ADJUST MENU“	Zero adjust Auto
 2x stiskněte	vstup do aktivace nuly	Zero adjust +xxxxxx kg/h
 1x stiskněte	spuštění autokalibrace	Zero adjust +xxxxxx kg/h
	MASS provádí automatické nastavení nuly	Counting up from 0 to 100%
	nový nulový bod je nastaven a uložen do paměti SENSORPROM	Zero adjust +yyyyyy kg/h
 stiskněte na 3 sekundy	ukončení nastavení a návrat do provozního režimu	